



Fot.1. Widok dachu Seg.A



Fot.2. Widok zniszczeń papy na attyce Seg.A





Fot.3. Widok nieszczelnego przejścia inst. elektrycznej przez dach Seg.A



Fot.4. Widok pomarszczonej papy , uszkodzeń na attykach i drabiny nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa- Seg.A





Fot.5. Widok nieszczelnego i źle wykonanego wpustu kanal. deszczowej dach Seg.A



Fot.6. Widoczny na zdjęciu świetlik ma zupełnie zniszczoną papę na ogniomurach, skorodowane belki konstrukcji stalowej , pofalowaną blachę dachową, widać stojącą wodę przy wyniesionym wpuszcie co powoduje w czasie zalania wpustu podciekanie wody opadowej pod powierzchnię papy i przecieki do wnętrza budynku.- Seg- B





Fot.7. Widok zniszczonego komina dach Seg.B



Fot.8. Widok skorodowanej i zniszczonej konstrukcji stalowej , bardzo niskiej jakości wykończona świetlika dach Seg.B





Fot.9. Widok wyniesionego wpustu, zniszczonej i skorodowanej instalacji odgromowej oraz niedbale rzuconych kabli elektrycznych urągające zasadom bezpieczeństwa gdyż będą w wodzie podczas opadów/ są to przewody do wnętrza/- dach Seg.B



Fot.10- widoczne dziury w blasze trapezowej i korozja konstrukcji Seg.B





Fot.11. Widok zniszczonych obróbek i pofaudowanej papy na attykach - dach Seg.B



Fot.12. Widok zniszczonego pokrycia dachowego nad klatką schodową przy Seg.E





Fot.13. Widok zniszczonego pokrycia dachowego – korozja konstrukcji i blachy nad klatką schodową przy Seg.C



Fot.14. Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu Seg.C





Fot.15. Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu i kałuże pod panelami Seg.C